

**KAS-PA-AUTO**

Rūpīgi atlasīti auto pārlicinātiem lēmumiem

www.kaspaauto.lv
Zolitūdes iela 73A, Rīga

AUTO PĀRBAUDES PASE

Pilna tehniskā inspekcija, vēstures un bojājumu pārskats

Pases nr.: KAPP_2026_03_2965

Datums: 14.03.2026.

1. AUTO PAMATDATI



Marka / Modelis	BMW 330e xDrive	Gads	2021
VIN numurs	WBA6N71070FL72965	Nobraukums	176 000 km
Dzinējs / Jauda	2.0 / 292 ZS	Krāsa	Melna
Transmisija	Automātiskā	Degviela	benzīns/elektrība (hibrīds plug in)
Reģ. numurs	N/A	Īpašnieku skaits	1
Pārdošanas cena	24 555 EUR	Nākamais TA	06.2026.

2. VĒSTURES PĀRSKATS (CarVertical) - pilns pārskats pievienots kā pielikums

Papildu piezīmes no CarVertical pārskata:

- Odometrs verificēts ar konsekventu augošu secību (6–7 ieraksti laika posmā no 2022. līdz 2025. gadam).
- 3 bojājumu ieraksti (priekšējais un aizmugurējais buferis labots 2023. gadā, Vācija).
- Nav konstatētas problēmas komerciālās izmantošanas pārbaudē.
- Nav konstatētas problēmas juridiskajā statusa pārbaudē.
- CO₂ emisijas 35 g/km (kategorija A) – zemas emisijas.
- Nav fiksētu zādzību ierakstu (pārbaudīts 48 valstīs).

Pārbaudīts: 25.03.2026

Odometrs	Avārijas	Tirgus vērtība
✓ Verificēts	⚠	29.895€

⚠ - Priekšējais un aizmugurējais buferis ir bijis labots, (3 bojājumu ieraksti 2023. gadā, Vācija)

3. SERVISA VĒSTURE

Servisa biežums	Servisa vieta	Zobsiksna	Nākamā eļļas maiņa ~200 000 km Vai 02.2028
Regulārs ✓ Vidēji ~30 000 km	Pilnvarotais ✓ 6× BMW oficiālais serviss	Nav Dokumentēts	

Datums	Nobraukums	Serviss / Vieta	Veiktie darbi un nomainītās daļas
24.08.2021	6 km	BMW pilnvarots serviss	Pārbaude.
08.04.2022	28 919 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta.
06.01.2023	58 303 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa veikta, Salona filtra apkope veikta, Gaisa filtra apkope veikta, Aizdedzes sveces nomainītas, mašīnas pārbaude veikta.
10.08.2023	87 342 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta.
12.06.2024	119 485 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Bremžu šķidruma maiņa, Salona filtra apkope veikta, Gaisa filtra apkope veikta, Aizdedzes sveces nomainītas, Mašīnas pārbaude veikta.
11.03.2025	150 369 km	BMW pilnvarots serviss	Eļļas maiņa, Salona filtra apkope veikta.


Ingus piezīme par servisa vēsturi: Servisa vēsture ir regulāra un galvenokārt pilnvarotajā BMW servisā. Vidēji ik pēc 30 000km.

4. BOJĀJUMU KARTE - VIRSBŪVE (SKATS NO AUGŠAS)

Kā lasīt karti:

Bez bojājumiem	① Skrāpējums	② Iespiedums	③ Rūsa / bojāts
----------------	--------------	--------------	-----------------

Katrs bojājums numurēts un detalizēts zemāk.

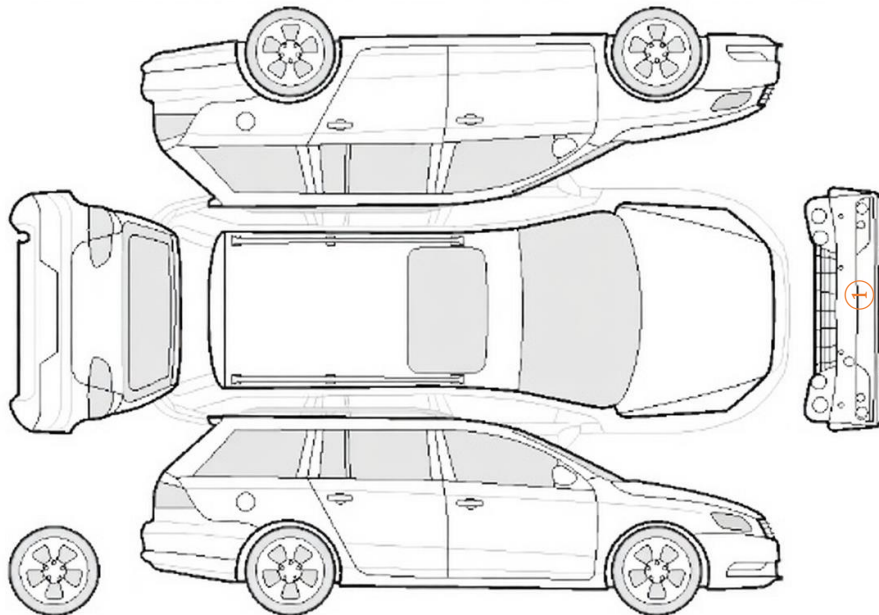

	KREISĀ PUSE	CENTRS	LABĀ PUSE	
PRIEKŠĀ	1. Pr. kreisais stūris	2. Priekšējais bamperis	3. Pr. labais stūris	PRIEKŠĀ
PRIEKŠĀ	4. Kreisais pr. spārns	5. Motora pārsegs	6. Labais pr. spārns	PRIEKŠĀ
DURVIS	7. Kr. pr. durvis	8. Vējstikls	9. Lab. pr. durvis	DURVIS
JUMTS	10. Kr. sliekšņa balsts	11. Jumts	12. Lab. sliekšņa balsts	JUMTS
DURVIS	13. Kr. aizm. durvis	14. Aizmugures stikls	15. Lab. aizm. durvis	DURVIS
AIZMUGURE	16. Kr. aizm. spārns	17. Bagāžnieka vāks	18. Lab. aizm. spārns	AIZMUGURE
AIZMUGURE	19. Aizm. kr. stūris	20. Aizmugurējais bamperis	21. Aizm. lab. stūris	AIZMUGURE

Bojājumu detaļas:

Nr.	Zona (no kartes)	Bojājuma veids	Izmērs	Komentārs / Fotografija nr.
1	2. priekšējais bamperis	Akmentiņu nodauzījumi	nebūtisks	—

5. DIAGNOSTIKA

✓ - Pārbaudīts, nav ietekmes uz darbību

⊕ - Pievērst uzmanību, skatīt komentāru

VIRSBŪVE UN EKSTERJERS

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
A1	Priekšējais bamperis - krāsa, forma, stiprinājumi	✓	Akmentiņu nodauzījumi
A2	Aizmugurējais bamperis - krāsa, forma, stiprinājumi	✓	
A3	Pārkrāsošanas pazīmes (mērīts ar biezuma mērītāju)	✓	
A4	Rūsas pazīmes uz virsbūves / sliekšņiem / durvīm	✓	
A5	Katastrofālu avāriju pazīmes - rāmja bojājumi	✓	
A6	Visi paneļu starpas vienādi	✓	
A7	Vējstikls - skrāpējumi, plaisas, blīvējums	✓	
A8	Sānu logi un stiklu lifti - darbība	✓	
A9	Lukturi priekšējie - optika, migla	✓	
A10	Lukturi aizmugurējie, bremžu, atpakaļgaitas	✓	
A11	Kreisā priekšējā durvis	✓	
A12	Labā priekšējā durvis	✓	
A13	Kreisā aizmugurēja durvis	✓	
A14	Labā aizmugurēja durvis	✓	
A15	Motora pārsega viras un fiksators	✓	
A16	Bagāžnieka viras, fiksators, gāzes balsts	✓	

DZINĒJA TELPA UN AGREGĀTI

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
B1	Dzinēja eļļas līmenis un krāsa	✓	
B2	Dzesēšanas šķidrums - līmenis, krāsa, eļļas pēdas	✓	
B3	Bremžu šķidrums - līmenis, krāsa	✓	
B4	Redzamas noplūdes - eļļa, dzesēšana, degviela	✓	
B5	Dzinēja troksnis aukstā / karstā stāvoklī	✓	
B6	Akumulators - vecums, CCA tests	✓	
B7	Gaisa filtrs	✓	
B8	Transmisijas šķidrums (DSG)	✓	
B9	Izpūtēja sistēma - noplūdes, rūsa, DPF	✓	
B10	Zobsiksna/motora ķēde un ūdenssūkņi	✓	

B11	OBD2 diagnostika - kļūdu kodi	✓	
-----	-------------------------------	---	--

TRANSMISIJA UN ŠASIJA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
C1	Ātrumkārbas darbība	✓	
C2	Piedziņas vārpstas un putekļusargi	✓	
C3	Stūres stiepņi un šarnīri	✓	
C4	Statnes un amortizatori - noplūdes	✓	
C5	Taureņa sviras un lodveida šarnīri	✓	
C6	Bremžu diski priekšējie	✓	
C7	Bremžu diski aizmugurējie	✓	
C8	Bremžu uzlikas priekšā	✓	
C9	Bremžu uzlikas aizmugurē	✓	
C10	Riepas - profils, vecums, marķējums	✓	
C11	Diski - deformācija, stiprinājums	✓	

SALONS UN ELEKTRONIKA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
D1	Gaisa kondicionieris - dzesēšana un apsilde	✓	
D2	Klimata kontrole - visas zonas	✓	
D3	Vadības panelis - Check engine, ABS, ESP, Airbag	✓	
D4	Radio / Discover Pro multimedia	✓	
D5	Sēdvietas - regulēšana, stāvoklis	✓	
D6	Drošības jostas - visas 5	✓	
D7	Salona smakas - mitruma, degšanas	✓	
D8	Elektro stikli - visas 4 durvis	✓	
D9	Lukturi labajā pusē - kondensācija	✓	
D10	Centrālā atslēga, signalizācija	✓	
D11	Bagāžnieks - stāvoklis, rezerves ritenis	✓	

ZIEMAS SAGATAVOTĪBA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
E1	Antifrīzs - koncentrācija (°C)	✓	
E2	Akumulators - CCA tests aukstam startam	✓	
E3	Priekšējo logu sildīšana	✓	
E4	Aizmugures stikla apsilde	✓	
E5	Spoguļu apsilde - abpusēja	✓	

E6	Salonas apsilde - visas zonas	✓	
E7	Vēstikla tīrītāji un sprauslas	✓	
E8	Ziemas riepas - marķējums, profils	✘	nav
E9	Ziemas riepas - vecums un dziļums	✘	nav



6. GODĪGUMA SADAĻA - VISI ZINĀMIE TRŪKUMI

Zināmie trūkumi [1-3 ietekmes pakāpe, kur 3 = nopietns]:

- [2] 3 bojājumu ieraksti 2023. gadā Vācijā (priekšpuse 01.2023. - novērtējums 3001-5000€; 03.2023. - 0-500€; aizmugure 07.2023. - novērtējums 5001-10 000€);
- [1] Priekšējais bamperis - akmentiņu nodauzījumi (kosmētiski);
- [1] Ziemas riepas nav;
- [1] Nobraukums virs vidējā - 176 000 km pret līdzīgu modeļu vidējo 79 462 km. CarVertical norāda, ka auto bijis intensīvi braukts (vidēji 3492 km/mēnesī līdz 02.2025., pēc tam normas robežās 2584 km/mēnesī). Servisa vēsture regulāra - nolietojums kontrolēts.

Ingus ieteikumi tuvākajā laikā:

- Nākamā eļļas maiņa ieteicama pie ~180 000 km vai līdz 03.2027. - saskaņā ar BMW servisa intervālu (24 mēneši / 30 000 km) un pēdējo servisa ierakstu 11.03.2025. pie 150 369 km.
- Ziemas riepu iegāde pirms sezonas - auto piegādāts bez ziemas komplekta, nepieciešami R19 izmēra riepas ar Runflat specifikāciju. Orientējošās izmaksas 400–800 €.
- Tehniskā apskate jānokārto līdz 06.2026. - ieteicams plānot laikus, lai izvairītos no kavēšanās.

7. KOPSAVILKUMA VĒRTĒJUMS

VIRSBŪVE 8 / 10	DZINĒJS / ŠASIJA 9 / 10	SALONS / ELEKTRONIKA 10 / 10	KAS_PA_AUTO SCORE 9 / 10 IESAKU ✓
----------------------------------	--	---	---

Ingus komentārs:

Šis BMW ir labs piemērs tam, kāpēc mēs visu rakstām atklāti. Buferis bijis labots 2023. gadā CarVertical to rāda, mēs to apstiprinām, un inspekcijā rāmis ir vesels, krāsa neskartas zonas. Servisa vēsture regulāra, hibrīda sistēma darbojas bez atrunām. Lēmumu var pieņemt ar skaidru galvu.

8. INSPEKTORA PARAKSTS

**"Auto, kas atrisina problēmas,
nevis tās rada."**

Šis dokuments ir daļa no KAS-PA-AUTO caurspīdīguma standarta. Katrs auto mūsu portfelī ir personiski pārbaudīts un atlasīts tā, kā mēs to darītu sev.

