



AUTO PĀRBAUDES PASE

Pilna tehniskā inspekcija, vēstures un bojājumu pārskats

Pases nr.: KAPP_2026_10_6440

Datums: 20.10.2026

1. AUTO PAMATDATI



Marka / Modelis	CUPRA Born	Gads	2022 (reģ. 07/2022)
VIN numurs	VSSZZZK1ZNP016440	Nobraukums	94 000 km
Dzinējs / Jauda	Elektriskais / 150 kW (204 ZS)	Krāsa	Tumši pelēka
Transmisija	Automātiskā	Degviela	Elektrība
Akumulators	62 kWh (bruto) / 58 kWh (neto)	Sniedzamība (WLTP)	413 km
Reģ. numurs	N/A	Īpašnieku skaits	N/A
Pārdošanas cena	21 900 €	Nākamais TA	08/2027

2. VĒSTURES PĀRSKATS (CarVertical) - pilns pārskats pievienots kā pielikums

Papildu piezīmes no CarVertical pārskata (21.09.2026):

CarVertical pārskatā nav atrasti bojājumu vai to novērtējumu ieraksti. Nav arī ierakstu par komerciālu izmantošanu, finanšu vai juridiskiem riskiem vai auto norakstīšanu. Zādzību ieraksti nav atrasti septiņās pārbaudītajās valstīs. Pārskatā fiksēti 49 260 km (08/2024), bet GTŪ pārbaudē 22.07.2026. - 93 356 km. Aktuālais nobraukums ir 94 000 km. Informācija par īpašnieku skaitu pārskatā nav pieejama.

Odometrs	Avārijas	Tirgus vērtība
✓	Nav ierakstu	N/A

Neatkarīga pārbaude Vācijā (GTŪ, 22.07.2026, ziņojums nr. 11051638):

Auto pārbaudīts arī uz pacēlāja, un VIN salīdzināts ar dokumentiem. GTŪ ziņojumā auto raksturots kā kopts, ar vecumam un nobraukumam atbilstošām lietošanas pēdām. Pārkrāsojuma vai iepriekšēju bojājumu pazīmes nav konstatētas; krāsas biezuma mērījumi ir normas robežās. Konstatēts bojāts stikla tīrītāja sviras pārsegs. Pēc ieviešanas šis trūkums novērsts.

3. SERVISA VĒSTURE

Servisa biežums	Servisa vieta	Zobsiksna	Nākamā apkope: 10/2028 (fiksēts 2 gadu intervāls)
Digitāla servisa grāmata	Oficiālais dīleris	N/A elektriskam auto	

Datums	Nobraukums	Serviss / Vieta	Veiktie darbi un nomainītās daļas
19.10.2026	94 000 km	Autobrava, Rīga	Apkopes pārbaude, bremžu šķidruma maiņa, salona putekļu filtra maiņa, smaku un alergēnu filtra maiņa


GTŪ pārbaudes laikā Vācijas digitālo servisa vēsturi nebija iespējams pārbaudīt. Pēc ieviešanas Latvijā auto veikta apkope pie oficiālā CUPRA dīlera Autobrava.

4. BOJĀJUMU KARTE - VIRSBŪVE (SKATS NO AUGŠAS)

Kā lasīt karti:

Bez bojājumiem	① Skrāpējums	② Iespiedums	③ Rūsa / bojāts
----------------	--------------	--------------	-----------------

Katrs bojājums numurēts un detalizēts zemāk.

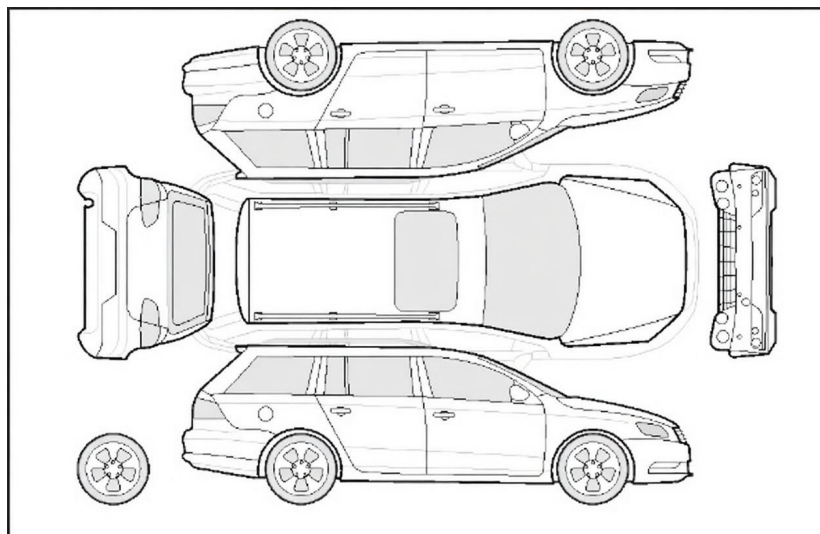

	KREISĀ PUSE	CENTRS	LABĀ PUSE	
PRIEKŠĀ	1. Pr. kreisais stūris	2. Priekšējais bamperis	3. Pr. labais stūris	PRIEKŠĀ
PRIEKŠĀ	4. Kreisais pr. spārns	5. Motora pārsegs	6. Labais pr. spārns	PRIEKŠĀ
DURVIS	7. Kr. pr. durvis	8. Vējstikls	9. Lab. pr. durvis	DURVIS
JUMTS	10. Kr. sliekšņa balsts	11. Jumts	12. Lab. sliekšņa balsts	JUMTS
DURVIS	13. Kr. aizm. durvis	14. Aizmugures stikls	15. Lab. aizm. durvis	DURVIS
AIZMUGURE	16. Kr. aizm. spārns	17. Bagāžnieka vāks	18. Lab. aizm. spārns	AIZMUGURE
AIZMUGURE	19. Aizm. kr. stūris	20. Aizmugurējais bamperis	21. Aizm. lab. stūris	AIZMUGURE

Bojājumu detaļas:

Nr.	Zona (no kartes)	Bojājuma veids	Izmērs	Komentārs / Fotografija nr.
1	Bamperi, spārni, durvis, sliekšņi, logi (A1, A2, A5, A7, A8, A9, A11)	Lietošanas pēdas	mini	Vērtējums 9/10. Krāsas biezums ir normas robežās; GTŪ un KPA pārbaudēs pārkārojuma vai avārijas bojājumu pazīmes nav konstatētas.
2	Priekšējie bremžu diski (C6)	Virsmas rūsa	viegla	Uz priekšējiem bremžu diskiem ir viegla virsmas rūsa. Pārbaudē bremzes darbojas.

5. DIAGNOSTIKA

✓ 9-10: Pārbaudīts, nav ietekmes uz darbību ☺ 8 un zemāk: Pievērst uzmanību, skatīt komentāru

VIRSBŪVE UN EKSTERJERS

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
A1	Priekšējais bampers - krāsa, forma, nav deformāciju; stiprinājumi cieši	9	
A2	Aizmugurējais bampers - krāsa, forma, nav deformāciju, nav atstarpes	9	
A3	Motora pārsegs / bagāžnieka vāks - biezuma mērītājs (norma 80-200 µm)	10	
A4	Jumts - biezuma mērītājs, skrāpējumi, buktes	10	
A5	Aizmugurējie spārni un riteņarki - biezuma mērītājs	9	
A6	Priekšējie spārni (kreisais + labais) - biezuma mērītājs	10	
A7	Kreisās durvis (abas) - biezuma mērītājs	9	
A8	Labās durvis (abas) - biezuma mērītājs	9	
A9	Rūsas pazīmes - sliekšņi un riteņarki (vizuāla pārbaude)	9	
A10	Vējstikls - plaisas, akmentiņu iesitumi un blīvējuma stāvoklis	10	
A11	Sānu un aizmugures logi - nav plaisas, blīvējumi nav bojāti	9	
A12	Priekšējie + aizmugurējie lukturi - nav plaisas/kondensācijas/bāluma	10	
A13	Sānu spoguļi - nav šķelti, stikls nav bojāts	10	
A14	Durvis (visas 4) - atver/aizver viegli, nav troksnis, nav berze	10	

AKUMULATORŠ & ELEKTRODZINĒJS

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
B1	Uzlādes pieslēgvietas - bez bojājumiem, kontakti tīri	9	Netīra
B2	Uzlādes vāciņš - viras un fiksators strādā	10	
B3	Uzlādes kabelis (komplektā) - apvalks/spraudnis nav bojāts	9	
B4	AC uzlāde - auto pieņem uzlādi; progress ekrānā	9	
B5	Rekuperācija - jūtami palēnina, atlaižot pedāli	9	
B6	Elektrodzinēja skaņa - nav svešu klauvējumu vai svilpes	9	
B7	Noplūdes uz zemes - nav traipu zem mašīnas	10	
B8	Augstsprieguma kabelis - vizuāli bez bojājumiem	9	

TRANSMISIJA UN ŠASIJA

#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
C1	Atpakaļgaita - vienmērīga kustība	9	Atpakaļskata kameras nav
C2	Stūre stāvēt un braucot - nav spēles; auto nevelk uz sāniem	9	
C3	Balstiekārta - nav klauvēšanas uz nelīdzenumiem	9	
C4	Bremzes - apstājas taisni; efektīva asā bremzēšana	9	
C5	E-rokas bremze - notur uz pacēluma bez slīdēšanas	10	
C6	Bremžu disku un trumuļu stāvoklis	8	Priekšējiem diskām ir virsmas rūsa; aizmugurē ir trumuļu bremzes
C7	Akumulatoru bloks no sāniem - nav trieciena/berzes bojājumu	9	
C8	Riepas - profila dziļums (min 1,6 mm); DOT vecums	7	Vasaras riepas, protektors 4,5 mm

SALONS UN ELEKTRONIKA			
#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
D1	Ieslēgšana - sistēma ielādējas normāli, nav brīdinājumu	10	
D2	Vadības panelis - nav brīdinājuma gaismu pēc ieslēgšanas	10	
D3	Klimata sistēma - dzesēšana un salona apsilde	10	
D4	Multimediju ekrāns - ieslēdzas, skārienjutīgs, bez bojātiem pikseliem	9	
D5	Radio un skaļruņi - skaņa no visiem skaļruņiem	10	
D6	Sēdvietas - regulējas; nav plīsumu vai bojātas polsterēšanas	9	
D7	Drošības jostas - visas 5; fiksējas un atbrīvojas bez kavēšanās	10	
D8	Elektriskie logi + sānu spoguļu regulēšana - visas durvis strādā	9	
D9	Centrālā atslēga - visas durvis no tālvadības	10	
D10	Bagāžas nodalījums un uzlādes kabelis - stāvoklis un komplektācija	10	Uzlādes kabelis komplektā
D11	Salona smakas - nav mitruma vai svešu smaku	10	
ZIEMAS SAGATAVOTĪBA & EV SPECIFIKA			
#	Pārbaudes punkts	Rezultāts	Komentārs
E1	Priekšējā stikla siltinājums (ja aprīkota)	10	
E2	Aizmugures stikla apsilde + spoguļu apsilde - poga strādā	10	
E3	Tīrītāji priekšā/aizmugurē + šķidruma sprauslas - vienmērīgi	9	
E4	Ziemas gatavība - riepu profils un marķējums	n/a	Uz auto vasaras riepas
E5	Uzlādes kabelis ziemā - elastīgs, nav plaisu	9	

6. GODĪGUMA SADAĻA - VISI ZINĀMIE TRŪKUMI

Pārbaudē konstatētie trūkumi:

1. Uz priekšējiem bremžu diskām ir viegla virsmas rūsa. Bremžu disku vērtējums ir 8/10.
2. Uz atsevišķām virsbūves detaļām un stikliem ir nelielas lietošanas pēdas. Vērtējums 9/10.
3. Uzlādes pieslēgvietā ir netīra. Vērtējums 9/10.

Ingus ieteikumi tuvākajā laikā:

Uz auto ir vasaras riepas ar 4,5 mm protektora dziļumu. Braukšanai ziemā vajadzīgs ziemas riepu komplekts. Priekšējo bremžu disku stāvoklis atkārtoti jāpārbauda nākamajā apkopē.

7. KOPSAVILKUMA VĒRTĒJUMS

VIRSBŪVE 9,5 / 10	DZINĒJS / ŠASIJA 9,0 / 10	SALONS / ELEKTRONIKA 9,6 / 10	KAS_PA_AUTO SCORE 9,3 / 10 IESAKU ✓
------------------------------------	--	--	--

Ingus komentārs:

Šim CUPRA Born pēc ieviešanas Latvijā veikta apkope pie oficiālā CUPRA dīlera Autobrava. Auto Vācijā pārbaudījis arī GTŪ. Krāsas biezuma mērījumi ir normas robežās, un pārbaudēs nav konstatētas pārkārojuma vai avārijas bojājumu pazīmes. Auto ir nelielas lietošanas pēdas. Uz priekšējiem bremžu diskām ir viegla virsmas rūsa. Uzstādītas vasaras riepas, tāpēc ziemai vajadzēs ziemas riepu komplektu.

8. INSPEKTORA PARAKSTS

**"Auto, kas atrisina problēmas,
nevis tās rada."**

Šis dokuments ir daļa no KAS-PA-AUTO caurspīdīguma standarta.
Katrs auto mūsu portfeli ir personiski pārbaudīts un atlasīts
tā, kā mēs to darītu sev.